





# FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES

USO EXCLUSIVO DEI	MINISTERIO DE CULTURA	INMUEBLE No	MZ	026
Código Nacional		Hoja 1	PR	009

### 8. LOCALIZACIÓN





## 9. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

# 10. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO

# 11. FOTOGRAFÍA ANTIGUA



# **NO DOCUMENTADO**

No documentado

PEMP Plan Especial de Manejo y Protección Centro Habitoo de Bagato	I
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	l

000	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	
	Fecha:	2016-2017	
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	
	Fecha:	2018	

Código de identificación	Hoja 1
003107026009	de 5

MINCULTURA  ALCALDIA MA DE BOGOTA	YOR PARA TODOS	CULTURALES INI	MUEBLES			
I. DENOMINACIÓN						
1.1. Nombre del Bien	KR 11 11 10	1.2. Otros nombres	N.A.			
1.3. Pertenece a valoración colectiva	No	1.4. Nombre	N.A.			
2. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA	. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA					
2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	Inmueble			
2.3. Grupo	Arquitectónico	2.4. Subgrupo	Arquitectura habitacional			
2.5. Categoría	Vivienda urbana	2.6. Subcategoría	Vivienda unifamiliar			
3. LOCALIZACIÓN						
3.1. Departamento	Bogotá	3.2. Municipio	Bogotá D.C.			
3.3. Nomenclatura	KR 11 11 10	3.4. Nomenclatura antigua	N.A.			
3.5. Barrio	Santa Inés	3.6. Código Barrio	003107			
3.7. Dentro de sector urbano histórico	No	3.8. Nombre sector urbano	N.A.			
3.9. No. de manzana	026	3.10. No. de predio	009			
3.11. CHIP	AAA0030RXUH	3.12. Localidad	Santa Fé			
3.13. Dentro de perímetro urbano	Si	3.14. UPZ	93			
3.15. Nombre UPZ	Las Nieves					
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMU	JEBLE					
4.1. Características del predio		Área del predio (m2)	304,4			

4.1. Características del predio		Área del predio (m2)	304,4
Frente (ml)	19,9	Área ocupada (m2)	304,4
Fondo (ml)	26,8	Área libre (m2)	0,0

# 4.2. Características edificación

	1	2	3	más pisos
Número de pisos			X	
Uso por piso	Comercial	Comercial	Comercial	N.A.

# 5. INFORMACIÓN CATASTRAL

5.1. Cédula catastral	11 10 10	5.2. Matrícula inmobiliaria	050C01119611
5.3. Clase de predio	No PH	5.4. Destino económico	Comercio en corredor
5.5. Tipo de propiedad	Particular	5.6. Avaluo Catastral	3558416000
5.7. Valor referencia terreno m2	\$ 12 600 000		

	¥ .=			
6. NORMATIVIDAD VIGENTE				
6.1. POT-PBOT-EOT	POT	6.2. Enlace documento	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=3769	
6.3. Reglamentación	Decretos 469 de 2003 y 49	Decretos 469 de 2003 y 492 de 2007		
6.4. Declaratoria BIC (si/no)	Si	6.5. Ambito declaratoria	Distrital	
6.6. Acto admin que declara	Decreto 606 de 2001	6.7. Nivel de Intervención	N2-T2-G1	
6.8. Aplicable a	N.A.		N2-12-G1	
7. OBSERVACIONES		•		



12. ORIGEN

12.1. Fecha

12.3. Momento histórico

13. OCUPACIÓN ACTUAL

13.1. Nombre/ Razón social

13.2. Tipo de documento

13.3. Número documento

12.5. Diseñador (es)

12.7. Fundador (es)

12.9. Influencia

Ocupación actual

Observaciones

13.4. Dirección

13.6. Municipio

13.7. Teléfono

13.5. Departamento





No documentado

No documentado

No documentado

No documentado

Propiedad

Ocupación no documentada

Maria Victoria Pineda Arias

Cédula de ciudadanía

No documentado

No documentado

No documentado

No documentado

No documentado

41463215

Admin

**PROPIETARIO** 

Comienzos

# FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES **CULTURALES INMUEBLES**

Comodato

No documentado

XX

Republicano

Residencial

Tenencia

**OCUPANTE** 

Poses

No documentado

No documentado

12.2. Sialo

12.8. Filiación

Arriendo

12.4. Periodo histórico

12.6. Constructor (es)

12.10. Uso original

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA		INMUEBLE No M		026
Código Nacional		Hoja 2	PR	009

#### 16. FOTOGRAFÍAS INTERIORES

ión	











Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble

#### 14. DESCRIPCIÓN

13.8. Correo electrónico

arquitectónicos no son similares, aunque comparten la cubierta y la proporción de los vanos de las ventanas del 2do piso en tanto que Conforma una unidad arquitectónica con los predios 003107026007 y 003107026008, colindantes por su el primer piso ha modificado sus vanos para dar paso a locales comerciales. El inmueble de 2 pisos paramentado en 3 predios, 2 medianeros y uno esquinero, sus dimensiones son: frente de 27.70 m y fondo de 18.40 m, logrando una proporción de 1 a 1.5 veces aproximadamente, con frente sobre la Calle 11 y la Carrera 11. La ocupación del predio 009, es en predio medianero con 4 locales con y/o constructor. Según la revisión de aerofotografías históricas el volumen inicialmente era de un patio acceso desde la Carrera 11 y pasaje comercial, cuyas dimensiones son: frente de 19.9 m y fondo de 26.8 m, logrando una proporción central, el cual probablemente desde finales de siglo XIX fue cubierto y ocupado. Sus fachadas igualmente de 1 a 1.3 veces aproximadamente. El inmueble en general consta de en primer piso dividido en 4 partes, la primera corresponde a 2 han sido modificadas, ya que se han abierto vanos de mayor dimensión para accesos y se ha cambiado la grandes locales comerciales a los que se accede desde la Calle 11, la segunda es un local esquinero que posee acceso desde la Calle materialidad de la carpintería metálica. Por otro lado, la materialidad de la cubierta también fue modificada y la Carrera y cuenta con una escalera recta, ( este es el predio que se analiza) la tercera es una sucesión de 4 locales comerciales a por asbesto cemento. Interiormente se identifica la relocalización y la materialidad de la escalera. A nivel los que se accede desde la Carrera 11, y finalmente una cuarta sección que corresponde a un pasaje comercial con segundo piso y un urbano, las modificaciones en la forma de la manzana, principalmente por la apertura de la Carrera 10 que deposito en el fondo. La fachada sobre la Calle 11 consta de 2 cuerpos con vanos verticales y alero. Cada cuerpo consta de 6 vanos implicó la demolición parcial de predios. Este inmueble hace parte de las primeras edificaciones que rectangulares, en el caso del segundo cuerpo 3 son tribunas. La fachada sobre la Carrera 11 igualmente es de 2 cuerpos con alero, sin conforma un conjunto con la casa de características republicanas dentro de la manzana. No se conocen embargo se encuentra dividida en 2 secciones verticales, una en la esquina que cuenta con 3 vanos de acceso en el primer piso y un datos de solicitudes de intervención ni de antecedentes de archivo. vano de ventana en el segundo. La segunda sección, que es la que mejor se conserva, cuenta en su primer piso con 6 vanos de acceso y en el segundo con 3 balcones y 2 venas en su intermedio que han sido modificadas, estos últimos vanos cuenta con cornisas superiores y marcos de molduras. El sistema estructural es de muros de carga, entrepiso de madera y mezzanine en madera y cubierta inclinada. Los materiales de los muros son en adobe y ladrillo y su cubierta es de asbesto cemento.

#### 17. RESEÑA HISTÓRICA

Formó parte de una unidad arquitectónica con los predios 003107026007 y 003107026008, sin embargo, hoy sus leguajes Inmueble construido en las primeras décadas del siglo XX, correspondiente al periodo republicano. lado sur. Destinado para vivienda y en la actualidad con uso comercial. Su primer propietario se desconoce v en la actualidad es propiedad de María Victoria Pineda Arias. No se conocen datos de autor, diseñador

#### 15. OBSERVACIONES

Los períodos corresponden a la clasificación propuesta por el Manual de inventario Inmueble expedido por el Ministerio de cultura. Las épocas y siglos identificados en las fichas son aproximados, clasificados de acuerdo con sus caraterísticas del lenguaje arquitectónico, estructura y materiales correspondientes. No obedecen a un estudio exhaustivo de cada inmueble, su precisión será realizada por el estudio histórico que se exija en la presentación de requisitos para su intervención.



Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 2	
Fecha:	2018	Codigo de Identificación		
Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003107026009	de 5	
Fecha:	2018	003107020009	ue 5	







# FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

 USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA
 INMUEBLE No
 MZ
 026

 Código Nacional
 Hoja 3
 PR
 009



- 2.5/102/65 - A	Dili
PEMP Plan Especial de Manejo y Protección Centro Hasiros de Bajoro	Fe
	Re
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Fe

Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 3	
Fecha:	2018	Codigo de identificación		
Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003107026009	de 5	
Fecha:	2018	003107020009	ue 5	








# FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

USO EXCLUSIVO DEL	. MINISTERIO DE CULTURA	INMUEBLE No	MZ	026
Código Nacional		Hoja 4	PR	009

#### 19. PLANIMETRÍA (FACHADA, CORTE)

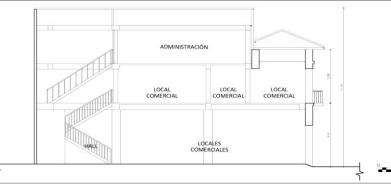

Corte longitudinal

Fuente: Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble. Restituido con información suministrada en la visita de campo.



Fachada Occidente

Fuente: Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

### 20. VALORACIÓN

Valor histórico: El inmueble fue construido en las primeras décadas de del siglo XX, pertenece al periodo final de la república, de difícil fácil lectura en su tipología original y lenguaje arquitectónico. Este inmueble hizo parte de un inmueble de mayores dimensiones el cual fue modificado y hoy no es posible asociarlo como unidad arquitectónica, al parecer esta división ocurrió en dicho periodo, por lo tanto es un fragmento de una de las que fuera de las primeras edificaciones que conforma, hoy a pesar de ser fragmento, del conjunto de casas de características republicanas dentro de la manzana.

Valor estético: De acuerdo con lo descrito y su valoración histórica, el inmueble no puede leerse de forma integral debido a sus modificaciones espaciales, a nivel de perfil urbano este inmueble es solo una parte de lo que fuera el inmueble original, por lo tanto comparte estructura de cubierta y muros. Su lenguaje arquitectónico es modesto, hace parte de un conjunto de edificaciones con características republicanas y de la consolidación urbana de la época, con remanentes del trazado original, conserva las características ornamentales de fachada como el alero de cubierta, cornisas de remate, vanos de puertas y ventanas correspondientes a un ejes de composición similar, vanos rectangulares, y zócalo pintado. Conserva su sistema constructivo original de muros de adobe con pañete y acabado en pintura. Su estado de conservación es parcial, se le han realizado mantenimiento preventivo a la cubierta y pañetes de fachada.

Valor Simbólico: Este inmueble hace parte, del conjunto de edificaciones del periodo republicano el cual identifica la ciudad consolidada en este periodo. Y caracteriza el centro histórico de Bogotá.

#### 21. SIGNIFICACIÓN CULTURAL

Este sector está presente en la memoria de los habitantes a partir de la separación de la Carrera 10 entre el sector oriental y occidental del centro situación que se agravo con la construcción de la avenida caracas con la que se originó un polígono de gran peligro y amenaza comprendido entre la avenida Jiménez y la Calle 6 y de la Carrera 10 a la avenida Caracas. Este sector después de limpieza y desalojo del cartucho y el Bronx extendió e problema de indigencia a los barrios aledaños dejando una percepción negativa del sector.

	Berill	Manual T
-		Plan Especial de
PE		Manejo y Protección Centro Histórico de Bagatá
	Z	TO THE
	100	NEW // U. Aller A.
Instituto Di	istrital de f	Patrimonio Cultural
	PE	PEMP

Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble		Hoja 4	
Diligencio.	PEINIP Patrimonio minuebie	Código de identificación		
Fecha:	2018	Codigo de Identinicación		
Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003107026009	de 5	
Fecha:	2018	003107020009	ue 5	







# FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

USO EXCLUSIVO DEI	MINISTERIO DE CULTURA	INMUEBLE No	MZ	026
Código Nacional		Hoja 5	PR	009

## 22. NIVEL DE INTERVENCIÓN

**18,1 NORTE** 



CALLE 12

18,2 ORIENTE



CARRERA 10

18,3 SUR



18,4 OCCIDENTE

CARRERA 11





### 23, OBSERVACIONES:

N.A.

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoia 5
PEMP Plan Especial de Manejo y Protección Centro Hasirico de Bagotó	Fecha:	2018	Codigo de Identificación	r ioja o
- 1 - 4 // A	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003107026009	de 5
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Fecha:	2018	003107020009	ue 3